

コンクリート構造物の 補修対策施工マニュアル

国立研究開発法人 土木研究所
先端材料資源研究センター
古賀裕久

概要

- ✓ コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル（案）
土木研究所資料No.4343, 2016年8月
- ✓ コンクリート構造物の
補修方針の決定～工法の選定
- ✓ 表面被覆・含浸工法、
断面修復工法、
ひび割れ修復工法について、
材料・工法の選定や施工上の留意点
- ✓ 補修の不具合事例に学ぶ



マニュアル（案）の位置づけ

国交省等の技術情報

耐久性総プロ（1985-87）
補修指針（案）



本マニュアル（案）
・基本理念
・工法選択
・各工法の留意点
（一貫通貫）

学協会の指針類

土木学会

- ・コンクリート標準示方書
[維持管理編]
 - ・表面被覆工指針
 - ・吹付けコンクリート指針
- コンクリート工学会
- ・ひび割れ補修指針

土研ショーケース（2017）

国立研究開発法人 土木研究所

2

2.
共通編

✓ コンクリート構造物の
補修方針の決定～工法の
選定

3.
表面被覆・含
浸工法編

4.
断面修復工法
編

5.
ひび割れ修復
工法編

1.
不具合事例集

✓ 材料・工法の選定や施工上
の留意点

✓ 補修の不具合事例に学ぶ

補修後の不具合事例

①劣化状況の判断（調査時など）に関する不具合

道路橋コンクリート床版

- ◇ 架設年次: 1970年代
- ◇ 補修年次: 1990年代
- ◇ 補修目的: 塩害対策
- ◇ 補修方法: 断面修復

+ 表面被覆

（ポリマーセメントモルタル+塗装）



◆ 再劣化状況:

・表面被覆の剥がれ、錆汁

◆ 再劣化の主な原因:

- ・塩分の除去不足、表面被覆による塩分の閉じ込め→塩害劣化
- ・被覆材の損傷後に海水の浸入など

補修後の不具合事例

②材料選定（設計時など）に関する不具合

河川コンクリート堰堤

- ◇ 建設年次: 1960年代
- ◇ 補修年次: 1980年代
- ◇ 補修目的: 凍害対策
- ◇ 補修方法: 吹付けモルタル

◆ 再劣化状況:

- ・表面に多数のひび割れ
- ・モルタルの土砂化

◆ 再劣化の主な原因:

- ・耐凍害性に劣る材料の使用
→凍害劣化



